

PL Instrukcja montażu
Schlüter®-KERDI-SHOWER

- Nanieś zaprawę cienkowarstwową (zabkowanie 3 x 3 mm) celem przyklejenia uszczelnienia zespółonego Schlüter®-KERDI.
- Przyklej i wygładź pasma Schlüter®-KERDI.
- W miejscach styków wklej na całej powierzchni pasma Schlüter®-KERDI użyciąc kleju Schlüter®-KERDI-COLL.
- Nożykami wyciąć przejścia rur instalacyjnych.
- Plaską powierzchnię podłożu pokryć zaprawą cienkowarstwową.
- Ułożyć płyty tworzące spadek ze sobą ...
- (Uwaga: miejsce styku nie powinno znajdować się w miejscu przebiegu rur).
- Nanieś zaprawę cienkowarstwową w miejscu montażu odpływu.
- Nasmarać uszczelkę odpływu środkiem antyadhezyjnym.

H Beépítési útmutató
Schlüter®-KERDI-SHOWER

- A vékonyágás ragasztóhabarcs felhordása (3 x 3 mm fogatú) a többrétegvű Schlüter®-KERDI szigetelő felragasztásához.
- A Schlüter®-KERDI szigetelő lemez felragasztása és kisimítása.
- A toldásokat Schlüter®-KERDI-szalaggal Schlüter®-ragaszszuk felül úgy, hogy Schlüter®-KERDI-COLL vázára ragaszszuk alkalmazuk a szalagok alatt.
- A csőtárrések helyét vájuk ki.
- A sik alapfelülete hordjuk fel a vékonyágás ragasztóhabarcot.
- A szintbeállító elem helyezzük el.
- Figyelem: Ha lépésszallopítás szükséges: vegyük figyelembe a 8.6 adattaron leírtakat.
- Habarcsoftrakkal való felfektetés esetén: a szintbeállító elemet vízmérővel állítsuk be.
- A lefolyócsőt a Schlüter®-KERDI-DRAIN lefolyóházai közül összük össze.
- Esetleg használjuk a csomagban lévő szűkítőt, majd ...
- ... kössük be az épület vízelvezetésébe.
- Esetleg végezzük tömörsg-vizsgálatot.
- A vékonyágás ragasztóhabarcot a kiegyenlítő lapra hordjuk fel.
- A lejtést adó elem darabjait illesszük össze ...
- és fektessük a ragasztós felületre.
- (Figyelem: A toldás ne essen az alatta húzódó csővezetékre).
- Az összefolyónál a ragasztóhabarc-feltét elem felkívései felületét kenjük be vékonyágás ragasztóbarccsal.
- A lefolyóelem házából a tömítő-karimát kenjük be sikosító szerrrel.

TR Schlüter®-KERDI-SHOWER
için tabik etme talimatı

- Schlüter®-KERDI kombine yaltırının yapıştırılması için ince harç tabik ediniz (3 x 3 mm tarak ile).
- Birleşme alanlarında, Schlüter®-KERDI-COLL bant ile tamamen döşenen zeminin üzeri yapıştırılmış olmalıdır.
- Boraların maket başlığı ile kesiniz.
- Düz döşeme zeminine ince harç tabik ediniz.
- Seviye plakası yerleştirilir. Not: Topuk ses yalitimi gereklü olduğu durumlarda, 8.6 no lu belgeye bakınız.
- Eğer ki harç küteleri üzerine döşeme yapılmakacaksa, o zaman düzleştirmeye plakasını su terazisi ile yerleştiriniz.
- Tahili borusunu Schlüter®-KERDI-DRAIN sifon parçası ile birleştiriniz. Gerekliği takdirde beraberinde bulunan kusmla parça kullanınız ve ...
- Na colocação sobre pontos de argamassa: alisar a placa de compensação com um nível de bolha de ar.
- Bindaki ana tahili borusuna bağlayınız. Gerekliği takdirde sizlirmazlik testi yapınız
- İnce harç seviye plakası üzerine tabik ediniz
- Eğim plakasını birleştiriniz...
- ... ve yerine yerleştiriniz. (Dikkat: bağlanı parçası aşağısında bulunan boruların üzerine gelmemelidir)
- Yüzey eleman için yüzey zeminine ince harç tabik ediniz.
- Akıntı kısmındaki sizlirmazlık elemanına kaygınlaştırıcı tabik ediniz.
- Uzakta: ince tabik yapmak isteyenlerin注意:安装时不要将排水管放在地面上。
- Nanieś zaprawę cienkowarstwową w miejscu montażu odpływu.
- Nasmarać uszczelkę odpływu środkiem antyadhezyjnym.

DK Montagevejledning
Schlüter®-KERDI-SHOWER

- Lægning af tynd mørtelegg (fortanding 3 x 3 mm) til limring af samlingstætninng Schlüter®-KERDI.
- Udlægning og glatning af Schlüter®-KERDI banen.
- Overklevbes fuldt dækende i stødområdet med Schlüter®-KERDI bånd ved hjælp af Schlüter®-KERDI-COLL.
- Udskær rørføring med tapetkniv.
- Forsyn plant fladeunderlag med tynd mørtelegg.
- Pålæg udjævnings-board. Bemerk: Overhold ved krav i relation til trinlýd henvisninger i datablad 8.6.
- Ved udlægning på mørtelegg: Ret udjævnings-board ud med vaterpas.
- Tilsilt afledningsrør til Schlüter®-KERDI-DRAIN afloßsskål. Brug evt. medleveret reduktionstykke og ...
- ... tilsilt til bygningens spildevandsafledning.
- Foretag evt. tæthedsprøvning.
- Udlæg tynd mørtelegg på udjævnings-board.
- Sæt fold-board sammen ...
- ... og læg det på. (OBS! Ikke forbindelsesstød på det underliggende rørforløb).
- Forsyn udlægsflade for afloßlementet med et tynd mørtelegg.
- Forsyn tætningslæbe i afloßskål med smøremiddel.
- Sundnesste to sowlanya erkopjts me tov uhdrosatllekta Schlüter®-KERDI-DRAIN.
- ... og læg det på. (OBS! Ikke forbindelsesstød på det underliggende rørforløb).
- Sundnesste to sowlanya erkopjts me tov uhdrosatllekta Schlüter®-KERDI-DRAIN.
- Katá peripptwta, kánté énan élegxh tis tseyanontptas.
- Efparmóstote to kóniamá lepettig stpráwhts stpn pláká exiswsths návouc.
- Enwoste tñ pláká kliost ...
- ... kai topobeténtje tñ.
- (Prosoxh: H sündeszt den prépeva na brísketai páno na stí diaðromí tñ sowlanya pou brísketai apó káttu).
- Efparmóstote kóniamá lepettig stpráwhts stpn exiswsths ótou tha topobetéthi na prósóthk.
- Efparmóstote lítapantiko sto xélioç stgeyanotpóthtou uhdrosatllekta.

P Instruções de montagem
Schlüter®-KERDI-SHOWER

- Aplicação da argamassa fina (espátula com dentes 3 x 3 mm) para colocar o conjunto impermeável Schlüter®-KERDI.
- Adhere e smoothen out the Schlüter®-KERDI membrane.
- Completely cover the joints with the sealing band Schlüter®-KERDI-BAND, using the sealing adhesive Schlüter®-KERDI-COLL.
- Colar a fita Schlüter®-KERDI por completo em toda a superfície de união, utilizando para o efeito Schlüter®-KERDI-COLL.
- Recortar a passagem dos tubos com um x-ato.
- Aplicar argamassa fina sobre a base plana da superfície.
- Colocar a placa de compensação. Nota: Se for solicitada uma proteção contra o som dos passos, deve ser observada a folha com informações sobre o produto 8.6.
- Na colocação sobre pontos de argamassa: alisar a placa de compensação com um nível de bolha de ar.
- Ligar o tubo de descarga com a caixa de descarga Schlüter®-KERDI-DRAIN. Se necessário, utilizar a peça de redução e ...
- If applicable, use the supplied pipe adaptor and ...
- ... connect it to the wastewater system of the building.
- If applicable, test the drain for leaks.
- Apply thin-bed mortar on the leveling board.
- Interlock the sloped board together ...
- ... and set it in place (Note: The connection joint should not be located directly over the pipe duct).
- Apply thin-bed mortar on the installation area of the drain insert.
- Apply a suitable lubricant to the sealing lip in the drain body.

GR Οδηγίες τοποθέτησης
Schlüter®-KERDI-SHOWER

- Efparmóstote to kóniamá lepettig stpráwhts (obónvta 3 x 3 mm) για tñ kóllystou tou súm̄hētu monatóku Schlüter®-KERDI.
- Efparmóstote kai leivánete to фólluo Schlüter®-KERDI.
- Σtñ periòxh énawosth, epikolláhloste se ólou tñ epifáneia tñia Schlüter®-KERDI me tñ xrhjs kóllas Schlüter®-KERDI-COLL.
- Kófthe to sowlanya to sowlanya me eidiok moxairíkófti.
- Efparmóstote kóniamá diptilhjs stpráwhts sto epítetido utpástrwma ñatédon.
- Topobetéhtste tñ pláká exiswsths návouc. Epistímanost: An utpástrwos apatíhseis mównwos apó kítpougeies ñxous, lábete utpástrw tñ epistímanostis sto fólluo ñdewménw 8.6.
- Nel caso sia necesario uno strato fono-isolante seguire le istruzioni riportate sulla scheda tecnica 8.6.
- Preparare lo strato di collante (spatola 3x3 mm) per l'applicazione della guaina impermeabilizzante Schlüter®-KERDI.
- Posizionare e fare aderire bene i telo della guaina Schlüter®-KERDI al sottofondo.
- Sigillare le zone di giunzione utilizzando la fascetta Schlüter®-KERDI-Keba ed il collante Schlüter®-KERDI-COLL.
- Ritagliare il pannello di levigamento con un cutter nella zona dell'alloggiamento del tubo.
- Applicare uno strato di collante sul sottofondo liscio e planare.
- Posizionare il pannello di levigamento.
- Note: In caso sia necessario uno strato fono-isolante seguire le istruzioni riportate sulla scheda tecnica 8.6.
- Nel caso si fissi il pannello di levigamento con punti colla, utilizzare una livella per posizionarlo nel modo opportuno.
- Unire lo scarico Schlüter®-KERDI-DRAIN ai tubi di scarico. Se necessario, utilizzare l'adattatore in dotazione e ...
- ... connetterlo al sistema di scarico dell'edificio.
- Testare eventuali perdite.
- Applicare il collante su tutta la superficie.
- Unire i due pezzi del piatto doccia...
- ... e posarli sul pannello di levigamento. (Attenzione: assicurarsi che la giunzione dei pannelli non risulti in corrispondenza dell'alloggiamento del tubo di scarico).
- Applicare il collante nella zona di alloggiamento dello scarico.
- Applicare una sostanza lubrificante sulla gommizone nella zona dello scarico.

GB Installation Instructions
Schlüter®-KERDI-SHOWER

- Apply thin-bed mortar with a 3 x 3 mm notched trowel to adhere the bonded waterproofing membrane Schlüter®-KERDI.
- Mettre en place et maroufier la natte Schlüter®-KERDI mat.
- Pointe les lés avec la bande Schlüter®-KERDI-BAND, avec la colle Schlüter®-KERDI-COLL.
- Couper le passage de la canalisation à l'aide d'un cutter.
- Déposer du mortier-colle sur le support plan.
- Poser le panneau de mise à niveau. Note: Observe the instructions in data sheet 8.6 if sound insulation requirements must be met.
- Lors de la pose avec des plots de mortier, ajuster le levelling board with a spirit level, ensure board is fully bedded.
- Ajuster le tuyau d'évacuation sur le corps du siphon Schlüter®-KERDI-DRAIN. Si nécessaire, utiliser la pièce de réduction fournie et ...
- ... raccorder l'ensemble à la conduite d'évacuation du bâtiment.
- Procéder à un contrôle d'étanchéité.
- Déposer du mortier-colle sur le panneau de mise à niveau.
- Interlock the sloped board together ...
- ... and set it in place (Note: The connection joint should not be located directly over the pipe duct).
- Apply thin-bed mortar on the installation area of the drain insert.
- Apply a suitable lubricant to the sealing lip in the drain body.

I Istruzioni di Posata
Schlüter®-KERDI-SHOWER

- Pro přilepení kontaktní izolace Schlüter®-KERDI se nanese lepidlo pro tenkovrstvé lepení (ozubenou štrkou 3 x 3 mm).
- Schlüter®-KERDI pás se položí a vyhlád.
- Spoj na sraz se přelepi celoplošně páskou Schlüter®-KERDI-Keba y Schlüter®-KERDI-COLL.
- Cortar con cutter la canaleta para el paso de la tubería.
- Na rovný podklad se nanese v tenké vrstvě lepidlo.
- Polož se vyrovnávací deska.
- Poznámka: při požadavku na zamezení kročejového hlučnosti dbejte pokynů uvedených v technickém listu 8.6.
- Při pokládce na maltové terče: vyrovnávací deska se srovňuje do roviny vodovodní.
- Odpadná trubka se spojí se Schlüter®-KERDI-DRAIN odtokovým tělesem. příp. se použije spolu dodávaný redukční kus a ...
- ... připojí se na domovní odpadové potrubí.
- Připadně se zkontroluje těsnost.
- Na vyrovnávací desku se nanese v tenké vrstvě lepidlo.
- Colocación del panel de compensación. Observación: Consulte la ficha técnica 8.6 para mayor información sobre aislamientos acústicos.
- Nivelar el panel de compensación si éste se ha colocado mediante pegotes de mortero.
- Unir la tubería con la salida de desague Schlüter®-KERDI-DRAIN. En caso necesario se puede emplear la reducción que contiene el set completo y ...
- ... se conecta a la tubería de desague del edificio.
- En caso necesario se puede realizar una prueba de estanqueidad.
- Aplicación del adhesivo en capa fina al panel de compensación.
- Montaje del panel de pendiente ...
- ... y colocación sobre el panel de compensación. (Atención: la junta de los paneles no debe colocarse encima de la tubería).
- Aplicación del adhesivo en capa fina en la zona de apoyo del elemento de desague.
- Lubrificar la falda de obturación en la salida de desague.


F Instructions de mise en oeuvre de
Schlüter®-KERDI-SHOWER

- Anbringen van dunbedmortel (verfanding 3 x 3 mm) om de contactafdichting Schlüter®-KERDI te verlijmen.
- Aanbrengen en gladstrijken van de Schlüter®-KERDI mat.
- De naden met Schlüter®-KERDI band volledig overkleven met behulp van Schlüter®-KERDI-COLL.
- Buisuitsparing uitsnijden met een cuttermes.
- Vlakke ondergrond voorzien van dunbedmortel.
- Onderbouwelement plaatsen. Opmerking: Bij contactgeluidseisen rekening houden met de instructies productieve 8.6.
- Bij plaatsing op morteldotten: Onderbouwelement uitlijnen met waterpas.
- Afvoerbuis verbinden met Schlüter®-KERDI-DRAIN afvoerbehuizing. Evt. bijgeleverd verloopstuk gebruiken en ...
- ... aansluiten op het rioleringssnetwerk.
- Evt. dichtheidscorrectie uitvoeren.
- Dunbedmortel op onderbouwelement aanbrengen.
- De hellingssplaat in elkaar steken ...
- ... en plaatzen. (Opgelet: Verbindingsnaad haaks op de buisuitsparing platen).
- De uitsparing voor het opzetstuk voorzien van dunbedmortel.
- Dichtingsring in de afvoerbehuizing voorzien van glijmiddel.

E Instrucciones de instalación para
Schlüter-KERDI-SHOWER

- Aplicación del adhesivo en capa fina (spatula 3x3 mm) para la colocación de la guaina impermeabilizante Schlüter®-KERDI.
- Colocación y alisamiento de la lámina Schlüter®-KERDI al fondo.
- Sigillare le zone di giunzione utilizzando la fascetta Schlüter®-KERDI-Keba y el collante Schlüter®-KERDI-COLL.
- Cortar con cutter la canaleta para el paso de la tubería.
- Aplicar el adhesivo en capa fina sobre el soporte plano.
- Colocación del panel de compensación. Observación: Consulte la ficha técnica 8.6 para mayor información sobre aislamientos acústicos.
- Nivelar el panel de compensación si éste se ha colocado mediante pegotes de mortero.
- Unir la tubería con la salida de desague Schlüter®-KERDI-DRAIN. En caso necesario se puede emplear la reducción que contiene el set completo y ...
- ... se conecta a la tubería de desague del edificio.
- En caso necesario se puede realizar una prueba de estanqueidad.
- Aplicación del adhesivo en capa fina al panel de compensación.
- Montaje del panel de pendiente ...
- ... y colocación sobre el panel de compensación. (Atención: la junta de los paneles no debe colocarse encima de la tubería).
- Aplicación del adhesivo en capa fina en la zona de apoyo del elemento de desague.
- Lubrificar la falda de obturación en la salida de desague.

**Einbauanleitung
Schlüter®-KERDI-SHOWER**

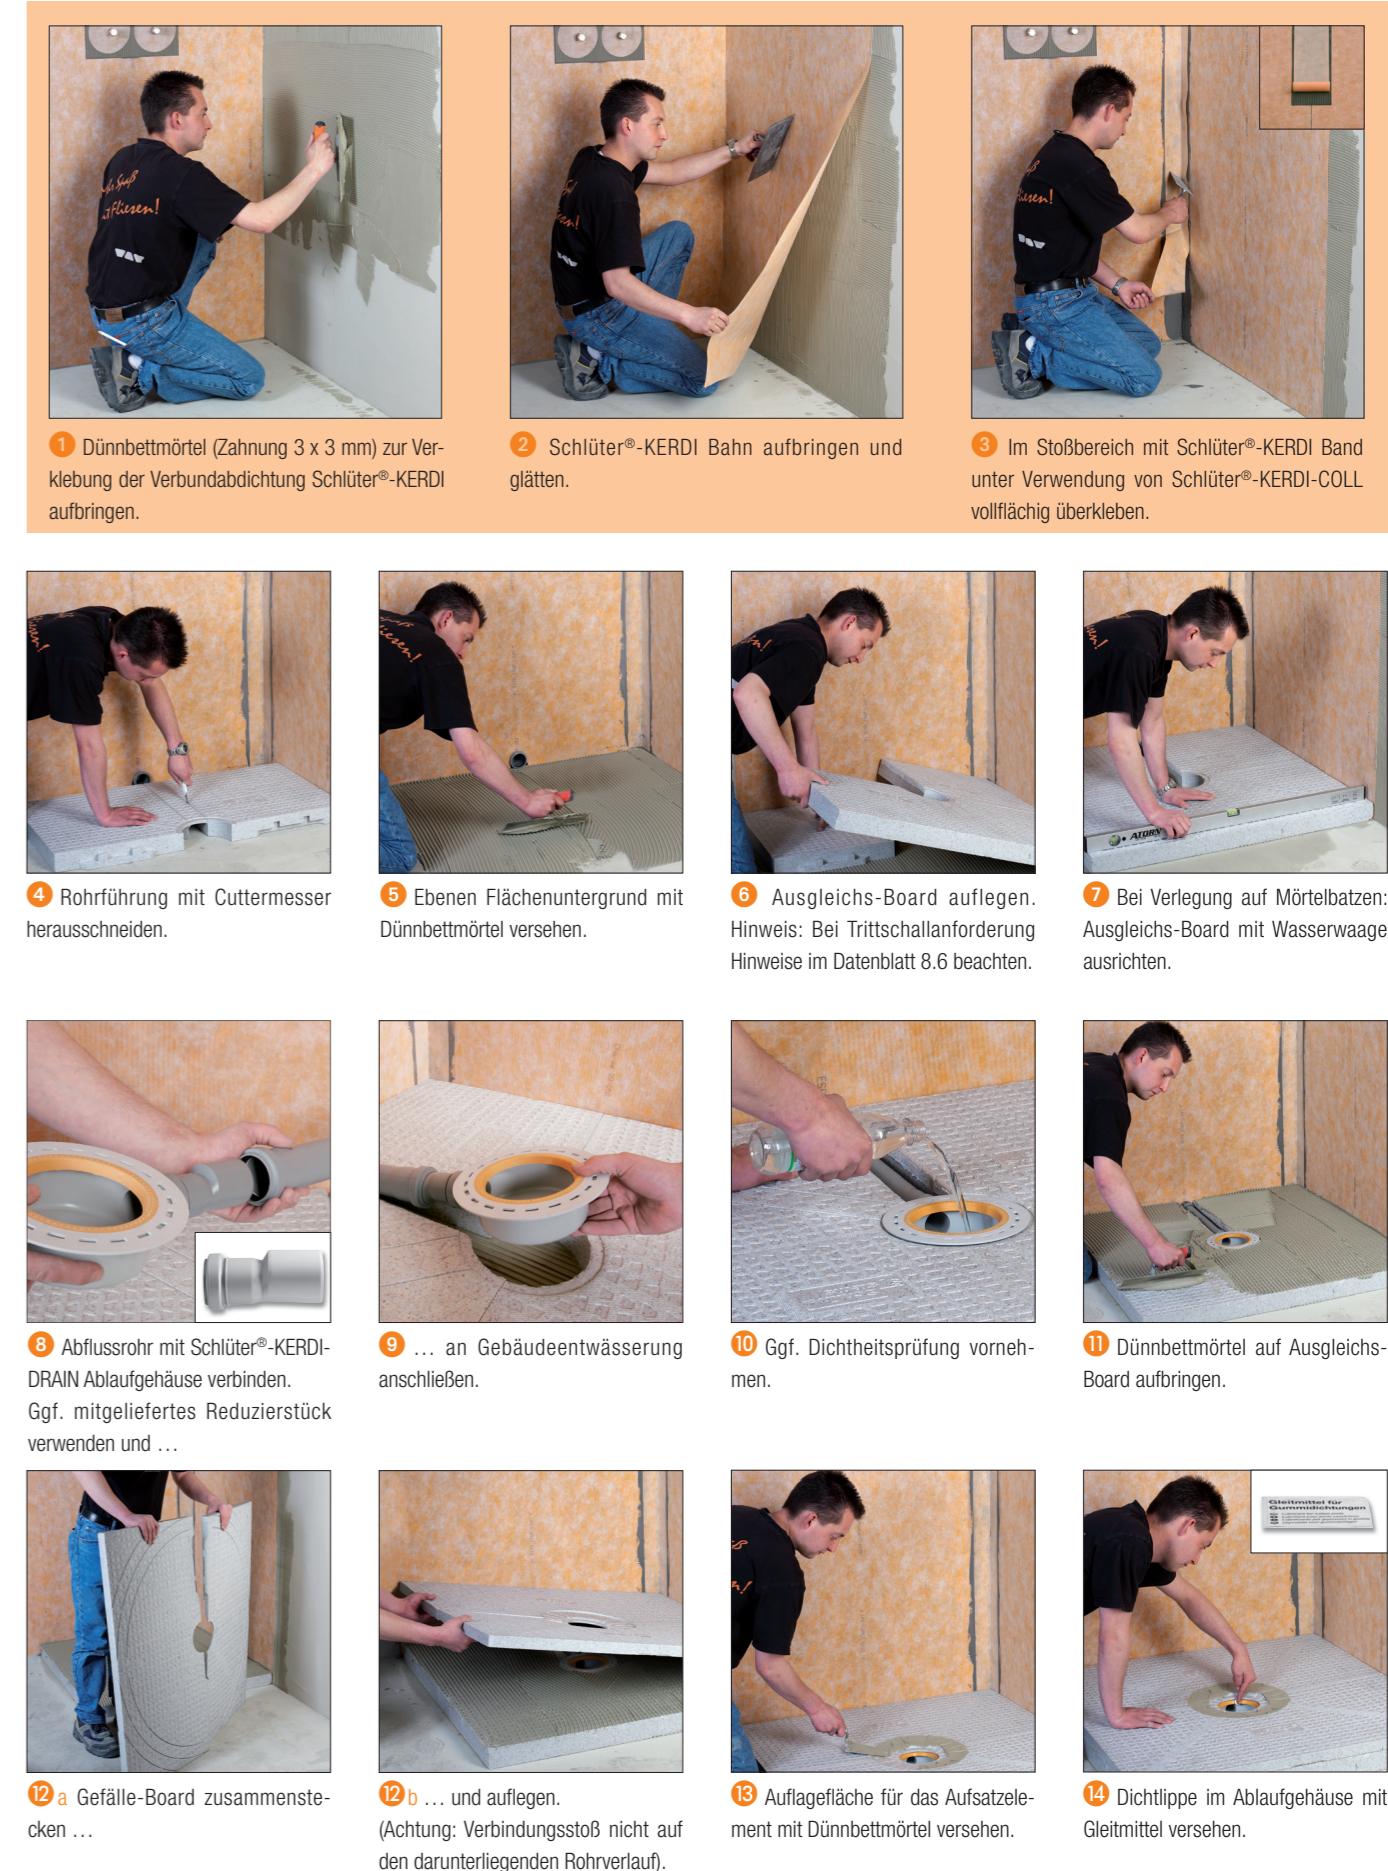



15 Dünnbetaufsatzt in das Ablaufgehäuse und in das Kleberbett eindrücken.



16 Flansch des Dünnbetaufsatzes mit Schlüter®-KERDI-COLL versehen.



17 Restliche Fläche mit Dünnbettmörtel versehen (Zahnung 3 x 3 mm oder 4 x 4 mm).



18 Schlüter®-KERDI Manschette auflegen ...



19 ... und glätten.



20 a Eckformteile mit Schlüter®-KERDI-COLL vollflächig verkleben.



20 b Wandanschlüsse sind mit Schlüter®-KERDI Band ebenfalls mit Schlüter®-KERDI-COLL dicht zu verkleben.



21 Edelstahl-Rost mit Unterbau in den Dünnbetaufsatzt eindrücken.



22 Edelstahl-Rost mit Dünnbettmörtel unterfüttern und auf Fliesenhöhe ausrichten.



23 Vor Inbetriebnahme Edelstahlgitter abschrauben und den richtigen Sitz des Geruchsverschlusses durch andrücken prüfen (ggf. O-Ring mit Gleitmittel versehen).



Mehr Spaß
mit Fliesen!

Bitte beachten Sie auch die ausführlichen Verarbeitungsempfehlungen der jeweiligen Produktdatenblätter.

GB

15. Push the bonding flange into the drain body and into the adhesive bed.
16. Apply Schlüter®-KERDI-COLL to the flange of the bonding flange.
17. Deposer du mortier-colle sur le reste de la surface (spatule crantée de 3 x 3 mm ou de 4 x 4 mm).
18. Set the Schlüter®-KERDI Collar in place ...
19. ... and smooth it out.
- 20a. Fully embed the prefabricated corner pieces in Schlüter®-KERDI-COLL.
- 20b. Réaliser également l'étanchéité des liaisons sol/mur avec la bande Schlüter®-KERDI-BAND.
21. Slide the stainless steel grating assembly into the bonding flange.
22. Insérer la grille en inox avec son support dans l'avaloir rapporté.
23. Prior to using the shower, remove the stainless steel grating and press on the odour trap to check its positioning (if necessary, apply some lubricant to the O ring).

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

- a) Stainless steel grating with odour trap assembly.
- b) Schlüter®-KERDI Collar
- c) Bonding flange
- d) Drain body
- e) Adaptor DN40 to BS 40 mm

Please note the detailed installation recommendations listed in the individual product data sheets.

Document non contractuel

F

15. Insérer l'avaloir rapporté dans le corps du siphon et l'enfoncer dans le mortier-colle.
16. Appliquer de la colle Schlüter®-KERDI-COLL sur la plaque de l'avaloir rapporté.
17. Déposer du mortier-colle sur le reste de la surface (spatule crantée de 3 x 3 mm ou de 4 x 4 mm).
18. Appliquer la collerette Schlüter®-KERDI ...
19. ... et la marouflier.
- 20a. Coller les angles à l'aide de la colle Schlüter®-KERDI-COLL.
- 20b. Réaliser également l'étanchéité des liaisons sol/mur avec la bande Schlüter®-KERDI-BAND.
21. Glisser l'ensemble de la grille inox dans la plaque de l'avaloir rapporté.
22. Faire l'espace sous la grille inox avec un mortier-colle et aligner la grille au niveau des carreaux.
23. Avant la mise en service, dévisser la grille en inox et contrôler la bonne fixation du siphon en appuyant dessus (si nécessaire, graisser le joint torique).

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

- a) Grille en inox avec support et siphon anti-odeur
- b) Collerette Schlüter®-KERDI
- c) Opzetstuk
- d) Corps du siphon
- e) Raccord pour transition de Ø 40 à Ø 50

Veuillez également vous référer aux recommandations de mise en œuvre des fiches techniques des produits respectifs.

Hou ook rekening met de uitgebreide verwerkingsaanbevelingen in de relevante productfiches.

NL

15. Opzetstuk in de afvoerbehuizing en in het lijmbed duwen.
16. Flens van het opzetstuk voorzien van Schlüter®-KERDI-COLL.
17. Resteren oppervlak voorzien van dunbedmortel (vertanding 3 x 3 mm of 4 x 4 mm).
18. Schlüter®-KERDI manchet plaatsen ...
19. ... en aandrukken.
- 20a. Hoekstukken vol verlijmen met Schlüter®-KERDI-COLL.
- 20b. Vloer-/wandaansluitingen moeten met Schlüter®-KERDI band eveneens worden dichtgelijmd met Schlüter®-KERDI-COLL.
21. Rooster uit roestvast staal met onderbouw in opzetstuk duwen.
22. Rooster uit roestvast staal met dunbedmortel ondervullen en op tegelhoogte uitleggen.
23. Avant de mettre en service, dévisser la grille en inox et contrôler la bonne fixation du siphon en appuyant dessus (si nécessaire, graisser le joint torique).

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

- a) Roestvaststaal rooster met voet en geïntegreerde stankafsluiter
- b) Schlüter®-KERDI manjet
- c) Podstawa do zaprawy cienkowarstwowej
- d) Korpus odpływu
- e) Verloopstuk DN 40 na DN 50

Hou ook rekening met de uitgebreide verwerkingsaanbevelingen in de relevante productfiches.

PL

15. Nakładkę do zaprawy cienkowarstwowej wcisnąć w odpływ i złożyć.
16. Koliżer nakładki do zaprawy cienkowarstwowej pokryć klejem Schlüter®-KERDI-COLL.
17. Kalan zemine ince harç batık edin (3 x 3 mm veya 4 x 4 mm tarak ile).
18. Schlüter®-KERDI manşeti yerleştirin ...
19. ... ve yugla.
- 20a. Kształtki narożne przykleić na calej powierzchni klejem Schlüter®-KERDI-COLL.
- 20b. Na połączenia ze ścianami szczelinie nakleić taśmę uszczelniającą Schlüter®-KERDI przy pomocy kleju Schlüter®-KERDI-COLL.
21. Element kratki odpłyowej ze stali nierdzewnej z podstawą wcisnąć w podstawę do zaprawy cienkowarstwowej.
22. Pod kratkę odpłyową ze stali nierdzewnej nanieść zaprawę cienkowarstwową i wyrownać do poziomu płytek.
23. Przed rozpoczęciem użytkowania kratkę ze stali nierdzewnej przykręcić do podłożu z sprawdzic przez docisnienie prawidłowe położenie syfonu (w razie potrzeby pokryć środkiem antyadhezyjnym).

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

- a) Paslanmaz çelikten izgara, alt takım ile birlikte, ve koku koruması
- b) Schlüter®-KERDI manşeti
- c) Ince harç oturan sifon parçası
- d) Sifoni elemarı
- e) DN 40' tan DN 50' ye geçiş

Ayrıntılı kullanım tavsiyeleri için ilgili ürün veri dokümanlarına bakınız.

TR

15. Sifon elemanına ince harç batık edin ve yapışkan zemine bastırınız.
16. Ince harç tabakasının etrafına Schlüter®-KERDI-COLL tabık edin.
17. Kalan zemine ince harç batık edin (3 x 3 mm veya 4 x 4 mm tarak ile).
18. Schlüter®-KERDI manşetini yerleştiriniz ...
19. ... ve düzlestiriniz.
- 20a. Köşe parçalarını tamamen Schlüter®-KERDI-COLL ile yapıştırınız.
- 20b. Duvar bağlantıları da Schlüter®-KERDI bant ve aynı şekilde Schlüter®-KERDI-COLL ile sızdırmayacak şekilde yapıştırılmalıdır.
21. Comprimir a grelha em aço inoxidável com a parte inferior no encaixe para argamassa fina.
22. Paslanmaz çelikten izgaranın altına ince harç batık edin ve fayans yükselticilene göre ayarlayınız.
23. Kullanmadan önce paslanmaz çelikten izgarayı sökünüz ve kocurmasının doğru oturunu秉ararak kontrol ediniz (gerektiği takdirde O-halkasına kayanlaştıracı batık edin).

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

- a) Grelha em aço inoxidável com parte inferior e sifão
- b) Guarnição Schlüter®-KERDI
- c) Peça de escoramento
- d) Bote sifônico
- e) Transição de DN 40 a DN 50

Também devem ser observadas as recomendações de instalação das respectivas folhas com indicações dos produtos).

P

15. Comprimir o encaixe para argamassa fina na caixa de descarga e na camada de cola.
16. Aplicar Schlüter®-KERDI-COLL no flange do encaixe para argamassa fina.
17. Aplicar argamassa fina na superfície restante (espátula com dentes 3 x 3 mm ou 4 x 4 mm).
18. Colocar a guarnição Schlüter®-KERDI ...
19. ... e alisar.
- 20a. Colar as peças de canto por completo com Schlüter®-KERDI-COLL.
- 20b. As ligações de parede efectuadas com a fita Schlüter®-KERDI também devem ser coladas por completo com Schlüter®-KERDI-COLL.
21. Comprimir a grelha em aço inoxidável com a parte inferior no encaixe para argamassa fina.
22. Aplicar argamassa fina à volta da grelha em aço inoxidável e alinhar ao nível da tijoleira.
23. Antes de colocar em funcionamento, é necessário desaparafusar a grelha em aço inoxidável e verificar o assentamento correcto do sifão, exercendo para o efeito uma leveira pressão. (Se necessário aplicar agente antifricção no O-ring.)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

- a) Paslanmaz çelikten izgara, alt takım ile birlikte, ve koku koruması
- b) Schlüter®-KERDI manşeti
- c) Ince harç oturan sifon parçası
- d) Sifoni elemarı
- e) DN 40' tan DN 50' ye geçiş

Ayrıntılı kullanım tavsiyeleri için ilgili ürün veri dokümanlarına bakınız.

CZ

15. Nástavec pro tenkovrsté lepení se osadí do odpovídajícího otvoru v sifonu a dole je lepen na podložku.
16. Na přírubu nástavce pro tenkovrsté lepení se nanese lepidlo Schlüter®-KERDI-COLL.
17. Sobre la superficie restante se aplica un adhesivo en capa fina con una llana de dentada de 3 x 3 mm ó 4 x 4 mm.
18. Posizionare il tassello di tenuta Schlüter®-KERDI ...
19. ... e farlo aderire bene al sottobordo utilizzando il lato liscio della spatola.
- 20a. Applicare gli angoli presaldati utilizzando il collante Schlüter®-KERDI-COLL.
- 20b. Utilizzare la fascetta Schlüter®-KERDI-KB con il collante Schlüter®-KERDI-COLL per sigillare le zone perimetrali.
21. Inserire la griglia in acciaio inossidabile con salida se presiona nel elemento de desague.
22. Riempire di collante la zona sottostante la griglia in acciaio e allineare in altezza con la piastrella.
23. Prima di utilizzare la doccia, rimuovere la griglia in acciaio inossidabile con supporto e controllare il corretto posizionamento del sifone (se necessario utilizzare del lubrificante sull'anello).

I

- a) Edelstahl-Rost mit Unterbau und Geruchsverschluss
- b) Schlüter®-KERDI Manschette
- c) Dünnbetaufsatzt
- d) Ablaufgehäuse
- e) Übergang DN 40 auf DN 50

Prosze przestrzegać szczegółowych wskazówek wykonawczych odnośnie opisów technicznych produktów.

E

15. Posizionar el elemento de desague en la salida y en el adhesivo.
16. Aplicar Schlüter®-KERDI-COLL sobre el plato del elemento de desague.
17. Sobre la superficie restante se aplica un adhesivo en capa fina con una llana de dentada de 3 x 3 mm ó 4 x 4 mm.
18. Posizionare il tassello di tenuta Schlüter®-KERDI ...
19. ... y su alisamiento posterior.
- 20a. Las piezas especiales de ángulos se colocan con Schlüter®-KERDI-COLL.
- 20b. Utilizar las entregas entre suelo y pared se impermeabilizan con la banda Schlüter®-KERDI-KB y Schlüter®-KERDI-COLL.
21. La rejilla de acero inoxidable con salida se presiona en el elemento de desague.
22. Se ajusta la rejilla de acero inoxidable a la altura de la cerámica y se rellena por debajo con adhesivo.
23. Préd uvedení do provozu se odšroubává mřížka z ušlechtělých ocelí a lehkým přitlačením se vyzkouší, zda je správně osazena západková uzávěrka (případně se nameste O-kroužek mazivo).

CZ

- a) Rost für Abflussrohre aus Edelstahl mit Unterlage und Geruchsverschluss
- b) Schlüter®-KERDI Manschette
- c) Dünnbetaufsatzt
- d) Ablaufgehäuse
- e) Übergangsstücke DN 40 auf DN 50

Prosze przestrzegać szczegółowych wskazówek wykonawczych odnośnie opisów technicznych produktów.

H

15. A vékonyágyas ragasztóhabarcshoz való feltétet a lefolyó házba és a ragasztó ágyazatba nyomjuk bele.
16. Forsyn flange på forhøjningsstykke til fliseklæb med Schlüter®-KERDI-COLL.
17. A ragasztóhabarc-feltét elem karimáját Schlüter®-KERDI-COLL-lal lássuk el.
18. Forsyn resterende flade med tyndt mørrellag (fortading 3 x 3 mm eller 4 x 4 mm).
19. ... og glat.
- 20a. Læg Schlüter®-KERDI manzettet på.
- 20b. A sarkoldomokat Schlüter®-KERDI-COLL-lal teljes felületekön ragasszuk le.
- 20c. A falcsatlakozásokat Schlüter®-KERDI-KB szalaggal ugysaçsak Schlüter®-KERDI-COLL alkalmazásával ragasszuk le.
21. Műrész a ušlechtěl oceli s podnoži se zatači do nástavce pro tenkovrsté lepení.
22. Műrész a ušlechtěl oceli se fixuje (podmaže) lepidlem a vyravná na výšku dlaždic.
23. Skru forud for ibrugtagning rustfrit stål gitter af og find ud af, hvor vandlåsen skal sidde, ved at trykke (forsyn ev. O-ring med smøremiddel).

E

- a) Tryk forhøjningsstykke til fliseklæb ind i udløbsskål-en og ned i kleberunderlaget.
- b) Forsyn flange på forhøjningsstykke til fliseklæb med Schlüter®-KERDI-COLL.
- c) Stigni tenkorvstevet med tyndt mørrellag (lægning 3 x 3 mm eller 4 x 4 mm).
- d) Læg Schlüter®-KERDI manzett på.
- e) Lim højreformstykker fuldt dækende med Schlüter®-KERDI-COLL.
- f) Vægtslutterne skal ligeledes limes tæt med Schlüter®-KERDI bånd og Schlüter®-KERDI-COLL.
- g) Skru forud for ibrugtagning rustfrit stål gitter af og find ud af, hvor vandlåsen skal sidde, ved at trykke (forsyn ev. O-ring med smøremiddel).